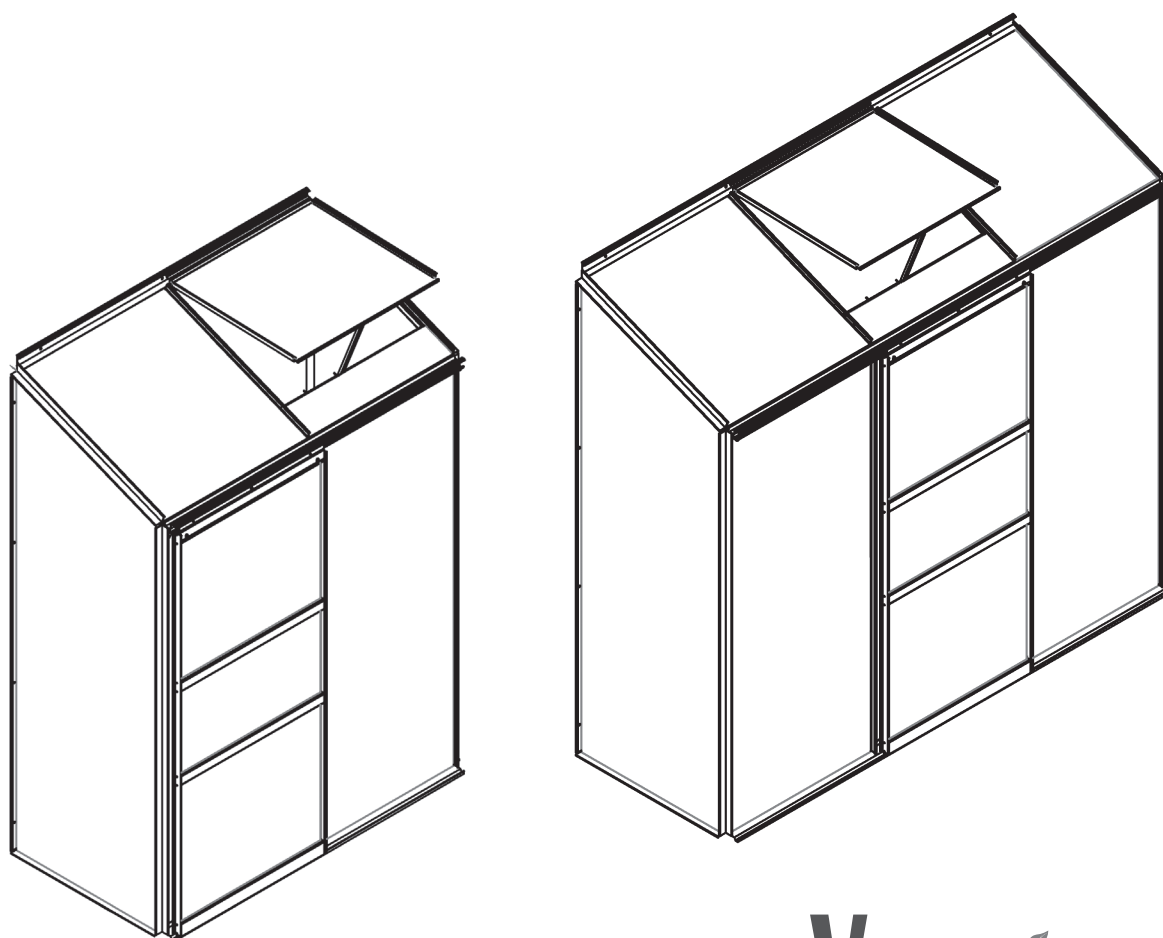


20.12.2023








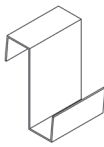
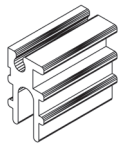
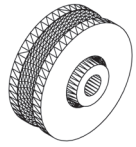
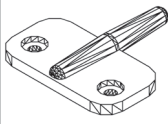
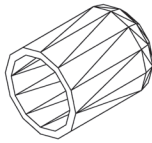
(HU) Telepítési útmutató


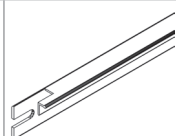
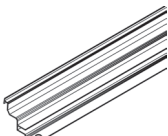
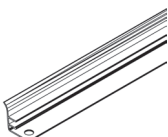
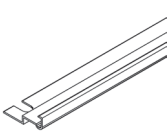
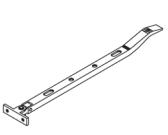
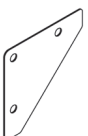
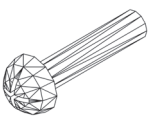

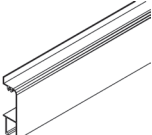
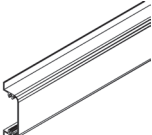
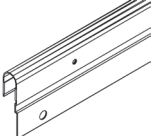


Vitavia
- makes living grow

IDA
900, 1300

Az üvegház építése előtt kérjük, olvassa el ezt az összeszerelési útmutatót a végéig, és gondosan kövesse az utasításokat

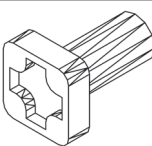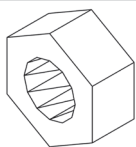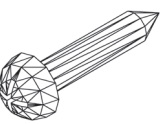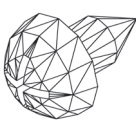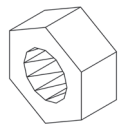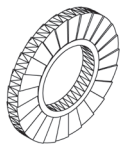Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben	
				900	1300
1001		1-5	M6 x 12	49x	56x
1002		1-5	M6	50x	57x
1003		4	3.5 x 16	16x	16x
1006		5	3.5 x 6	6x	6x
1007		4	M4	2x	2x
1009		4	ø8/4	2x	2x
1011		6	70	75x	95x
1012		6	11	22x	28x
1014		4	20	2x	2x
1015		4	ø22	2x	2x
1016		5	40	2x	2x
1019		5	15	1x	1x

Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben	
				900	1300
1020		6	22000 27000	1x -	- 1x
1063		5	635	1x	1x
1064		5	602	1x	1x
1065		5	520	2x	2x
1066		5	602	1x	1x
1067		5	295	1x	1x
1092		1-2	120	4x	4x
1304		4	M4 x 18	2x	2x
1359		4	621	1x	1x
1360		4	621	1x	1x
1361		4	621	2x	2x
1362		4	613	1x	1x

Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben	
				900	1300
1500		4	M6 x 5	2x	2x
1515		4	M6	2x	2x
2001		5	M6 x 12	1x	1x
2096		1	619	1x	2x
4021		4	1484	2x	2x
4022		2	614	2x	2x
4036		1	1506	2x	2x
4041		1	1506	1x	2x
4046		1	1240	1x	-
4047		1	1862	-	1x
4050		2	1240	1x	-
4051		2	1862	-	1x

Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben	
				900	1300
4055		2	655.5	1x	2x
4080		2	678.5	1x	1x
4081		2	678.5	1x	1x
4082		2	1754	1x	1x
4083		2	1754	1x	1x
4084		1	1240	1x	-
4085		1	1862	-	1x
4096		2	596	2x	2x
4158		4	1484	2x	2x
7395		2	ø12/6.5	5x	6x

"MIRE VIGYÁZZON ÜVEGHÁZ ÉPÍTÉSE ELŐTT"

Az üvegház helye és rögzítése

Javasoljuk, hogy az üvegházat kizárólag olyan helyre helyezze, ahol nincs kitéve erős szélnek vagy szélleőkésnek. Határozottan ne építsünk üvegházat nyílt tereken.

Üvegház építése lábazon:

Nincs szükség alapra, és az üvegházat közvetlenül a lábazatra kell csavarni. Klasszikus téglalábazatra üvegház építéskor az összeszerelési eljárást kell követni, ahol a lábázat ajánlott méretei is feltüntetésre kerülnek. Az üvegházat mindig a lábazathoz kell csavarozni vagy más módon több helyen szilárdan lehorgonyozni (a csavarok helyzetét lásd a szerelési útmutató "Rögzítés téglalábazathoz" ábráján).

Lábázat nélküli kivitelezés:

Klasszikus téglalábázat nélkül is megépíthető az üvegház, de ebben az esetben az opcionális kiegészítők közül egy acél alapot kell vásárolni, ami helyettesíti a lábazatot és megerősíti az üvegház szerkezetét. Az üvegháznak sík felületen és olyan alapon kell állnia, hogy az üvegház aljának rögzítése elbírja. Ha a legcsekélyebb kétségei vannak afelől, hogy az altalaj megtartja-e a rögzítést, jobb, ha az üvegházat máshol építi fel, vagy téglalábazatra építi az üvegházat. Az acél alapot megfelelő módon kell a talajhoz rögzíteni (csak akkor rögzítse a talajhoz a rögzített csapokkal, ha teljesen biztos abban, hogy az altalaj megtartja az üvegházat - ezt a megoldást kifejezetten nem ajánljuk Csehországban és Szlovákia). Javasoljuk például: - az alapterületen lévő előkészített rögzítőfuratok alatt (az üvegház típusától függően összesen legfeljebb 6 db van) készítsen betonhorgonyokat a talajba, például ásson lyukat.

kb.40 cm mélységgel helyezzen bele egy Ø 100 mm átmérőjű PVC hulladékcsővet és 40 cm hosszban és a cső külső oldalán töltsön fel talajjal. Ezután öntsön betont az üres csőbe. Az üvegház alja ezután egyszerűen rögzíthető a megszáradt betonhoz csavarok és tiplik segítségével (a csomag nem tartalmazza) a rögzítési pontokon (a csapoknak szánt helyeken).

Soha ne építse az üvegházat homokos talajra – gond lenne az üvegház rögzítésével.

Az üvegházat az acéltalppal össze kell kötni egymással (az összekötő csavarokat nem biztos, hogy a csomag tartalmazza - eltérnek a modellektől).

Az üvegházat nem lehet lazán a földön hagyni lehorgonyzás nélkül!

Biztonsági figyelmeztetés

Az összeszerelés során védőfelszerelés (munkaruházat és -cipő, erős munkakesztyű vagy védőszemüveg) használatát javasoljuk. Az alumínium profilcsövek éles szélűek lehetnek. Az üvegházat csak nappali fényben vagy nagyon jó mesterséges megvilágítás mellett építse.

Ne telepítse az üvegházat szeles, esős vagy viharos körülmények között. Figyelem – kerülje az alumínium szalagok elektromos áramvezetékekkel való érintkezését. Minden műanyag csomagolóanyagot biztonságosan és környezetbarát módon dobjon ki, és tartsa távol a gyermekektől. Az üvegháznak vízszintes felületen kell állnia. Építés közben ne támaszkodjon rá, és ne mozgassa az üvegházat. Akadályozza meg, hogy gyermekek és állatok hozzáférjenek a telepítés helyére, mert fennáll a sérülés veszélye. Üvegházak és pavilonok építését két fővel javasoljuk. Ne kísérlelje meg összeszerelni az üvegházat, ha fáradt, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll, vagy ha szédül. A létra használatakor feltétlenül tartsa be a gyártó biztonsági előírásait. Ha elektromos számszámokat használ, kövesse a gyártó használati utasítását (a meghúzásnál vegye figyelembe az alumínium csavarok és anyák rendkívüli puhaságát). Javasoljuk, hogy minden alumínium csavart kézzel húzzon meg, és összeszerelés előtt vékonyan kenje be a csavarfenéket vasolajjal - különben a meghúzás után, amikor újra meg kell húzni, a csavarok nem lazíthatók meg könnyen és a menet tönkremegy (vagy a csavarfej meghajlik).

Ne tároljon forró tárgyakat az üvegházban, például nemrég használt kerti grillt vagy más grillt, fűjólámpát, forró elektromos vagy gázkészüléket vagy forró benzines fűnyírót. A padló rögzítésének megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett építés alatt a földön és a talajban nincsenek látható vagy rejtett kábelek vagy csövek stb. Ügyeljen az elektromos kábelekre, például a kerti kaszából, szivattyúból és hasonlókból. Tartsa be a helyi előírásokat és szerződéses kötelezettségeket (pl. bérelt földterületen).

Általános megjegyzések

Az üvegház sok részből áll, ezért legalább fél napot szánjon a teljes összeszerelésre. Az üvegház építését két embernek ajánljuk.

Mielőtt elkezdene az üvegház összeszerelését, győződjön meg arról, hogy az ebben a kézikönyvben felsorolt összes alkatrész benne van a csomagban. Előzetesen ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és helyezze el őket világosan és hozzáférhető módon. Fontos, hogy ne keverje össze az összetevőket. Ha az üvegház bármely része hiányzik, semmilyen körülmények között ne építse fel az üvegházat, és azonnal forduljon a szállítóhoz (a hiányos üvegház időjárási kárait nem vonatkozik a garancia). Minden apró alkatrészt (csavarok, anyák stb.) tartson az előkészített edényben, hogy ne vesszen el. Az üvegházhoz válasszon napos és sík helyet, kilógó tárgyak nélkül. **NAGYON FONTOS** - az üvegház polikarbonát lemezes változatánál - a fehér vagy leírt színű fóliával (vagy akár fólia nélkül, de az UV-védett oldalt jelző matricával ellátott) oldalt mindenképpen kifelé kell helyezni; a felirat nélküli oldalt átlátszó vagy kékes fóliával (vagy akár fólia és matrica nélkül) az üvegház belseje felé. Távolítsa el a fóliát (matricát) közvetlenül az összeszerelés előtt.

Figyelem – az üvegházakat zárt állapotban (ablakok és ajtók) tesztelik 75 km/h maximális szélességgel. Ha egy ablak vagy ajtó nyitva marad, az üvegház ellenállása jelentősen csökken. Vegye figyelembe, hogy a napfénytető automatikus nyitása csak a hőmérséklet változására reagál. Szeles időben és magasabb levegőhőmérsékleten előfordulhat, hogy az automata nyitással vezérelt ablak nem záródik be elég gyorsan, és megsérülhet. Ezért kúszóállású szél esetén még az automata nyitóval felszerelt ablakokat is kézzel (azaz előre) zárja be!!! Közelgő szél esetén időben (azaz előre) zárja be az üvegház ajtaját és minden kézzel nyitható ablakát!!!

Javasoljuk, hogy az üvegházat az építkezés után azonnal vegye be vagyonbiztosításába.

Nem terjed ki a biztosítási eseménynek minősített események (a cseh vagy szlovák biztosítótársaságok által meghatározott biztosítási események definíciója szerint), pl. szélsőséges jégeső, szélvihar, árvíz, árvíz, hó stb. a garancia hatálya alá tartozik, és nem érvényesíthető.

Karbantartás

Az üvegház tisztításához csak és kizárólag gyenge szappanos oldatot és puha ruhát használjon. Mosás után öblítse le az üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon vegyi oldószereket vagy alkohol alapú szereket tartalmazó tisztítószereket (például vasat vagy okenut). Óvakodjon attól, hogy piszkos ronggyal vagy piszkos szivaccsal megkarcolja. Az üvegház anyaga nem érintkezhet vegyi tisztítószerekkel és oldószerekkel, vegyi anyagokkal, mint például benzinnel (beleértve a műszaki), acetonnal, toluollal, klórral (pl. Savo), terpentin, festékkihígító (pl. S 6xxx sorozat) stb. tisztítószerekkel és szerves oldószerekkel használata mindig tönkreteszti a polikarbonát üveget. **VIGYÁZAT** - A polikarbonát lemezeket nem lehet bevonnni semmilyen festékkel vagy festékkel (még akkor sem, ha a festékszálítót az állítja, hogy polikarbonáttal kompatibilis termék). A táblák festése a garancia azonnali elvesztését és a táblák, majd az egész üvegház korai károsodásának biztosítását jelenti.

- **RENDSZERESEN Tisztítsa meg a TETŐT A LEVÉLEKTŐL**
- **YAMATOSAN ELLENŐRIZZE, HOGY A HORGONY SZILÁRDAN TARTJA-A FÖLDHEZ**
- **HA A METEOROLÓGUSOK SEZES NAPOKAT JELENTÉSEK, AZ ÜVEGHÁZ AJTÓJÁT ÉS SZELLŐZŐABLAKÁT SZOROSAN ZÁRNI KELL**
- **FIGYELEM A SZÉL VESZÉLYÉBEN (PL. VIHAR ELŐTT VAGY AZ IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS SZERINT) AZONNAL AZONNAL AZONNAL ZÁRJA KÉZI SZELLŐZŐ ABLAKOKAT**
- **TÉLEN RENDSZERESEN TISZTÍTSA KI AZ ÜVEGHÁZ TETŐJÉT A HÓTÓL, VAGY BIZTOSÍTSA A TETŐT Elegendő alátámasztással a HÓ SÚLYÁHOZ - KÜLÖNÖSEN A NAGYOBB HÓLÍZ ALATT.**
- **TÉLEN VEGYE KI AZ ÜVEGHÁZBÓL AZ AUTOMATA ABLAKNYITÓT (OPCIONÁLIS TARTOZÉK), ÉS TÁROLJA A 0C-NÁL NAGYOBB HŐMÉRSÉKLETEN (A FAGYÁS KÁROSÍTHATJA A NYITÓT)**

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- AZ ÜVEGHÁZ TELEPÍTÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT**
- Az éles élek és sarkok sérülést okozhatnak. Ezért az alumínium profilok, üveg vagy polikarbonát lemezek kezelésekor mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, cipőt és sisakot. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent – mindig azonnal takarítsa el biztonságosan.
- A megvásárolt termék kizárólag növények termesztésére szolgál, és csak erre a célra használható. Más célra történő felhasználás esetén a tulajdonos teljes felelősséget vállal.
- Javasoljuk, hogy a terméket két személy szerelje össze.
- Ha nehézségekbe ütközik az üvegház összeszerelése, üveg- vagy polikarbonát lapok behelyezése során, forduljon a szállítójához – semmi esetre se alkalmazzon erőszakot!
- Az üvegházat mindig a talajhoz kell rögzíteni

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HELYVÁLASZTÁS

Üvegháza helyének mindig próbáljon napos, szélétől védett helyet választani.

Az üvegház 75 km/h szélesebségig szélálló. Nem javasoljuk üvegház építését dombok lábánál és hegyvidéki területeken, nyílt területeken, ahol fennáll a becsapódások vagy szélökések veszélye. Figyelem - polikarbonátos (sima és fényes műanyag) üvegezésnél nagyon ritka esetekben a napsugarak becsapódása során vakító hatás léphet fel, és így elméletileg zavarhatja a szomszédokat.

FONTOS

Mielőtt elkezdené az üvegház összeszerelését, győződjön meg arról, hogy az ebben a kézikönyvben felsorolt összes alkatrész benne van a csomagban.

Az egyes alkatrészek jobb azonosítása és ellenőrzése érdekében, kérjük, egyesével vegye ki őket a dobozból.

Fontos, hogy ne keverje össze az összetevőket.

Ha az üvegház valamelyik része hiányzik, ne építse fel az üvegházat, és azonnal lépjen kapcsolatba a szállítójával.

Ha a megépített hiányos üvegház az időjárás miatt megsérül, a garancia nem ismerhető el.

AZ ÖSSZESZERELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

Csavarhúzó (közönséges és Phillips PH2), 10-es méretű kulcs, kés, mérőszalag, vízmérték, akkus fúró állítható nyomatékkal

KARBANTARTÁS

Az üvegházban időnként óvatosan kell lennie

öblítse le szappanos vízzel vagy más tisztítószerrel.

Mosás előtt ellenőrizze, hogy a használt szer nem hat-e agresszívan az alumíniumra vagy az üveget tartó kapcsolókra.

Rendszeresen tisztítsa meg az ajtószerkezetet, és ügyeljen arra, hogy ne maradjon szennyeződés a felső vagy alsó sínen.

0 - BÁZIS

Fontos! Az üvegházat csak klasszikus téglabélésre, vagy a bélést helyettesítő acél alapra lehet építeni. Az üvegház alapjának pontosan téglalap alakúnak és vízszintesnek kell lennie.

Minden üvegházi modellhez tartozóként kapható horganyzott acél talp.

(Figyelem! Csak abban az esetben, ha az üvegház szeles és nem védett helyen lesz: Fúrjon lyukakat az üvegház alsó alumíniumprofiljaiba, valamint az acél talpba, és rögzítse mindkettőt csavarokkal és anyákkal.)

Ha inkább saját falazatot vagy beton alapot szeretne építeni, kövesse a 0. rajz utasításait. A falazott/beton alap és az alumínium szerkezet közé legalább 18 mm magas és 32 mm széles faléceket kell elhelyezni, és 50 mm hosszú csavarokkal rögzíteni az alaphoz. (nem része a csomagnak).

Az üvegházat szilárdan rögzíteni kell az aljathoz a mellékelt csatlakozókkal vagy anyákkal ellátott csavarokkal (nem része a csomagnak). Az egyszerű keretben lévő rajzok az üvegház belsejéből mutatják be a kilátást. A dupla keretben lévő az üvegházon kívülről mutatják a kilátást.

Az alapot szilárdan a talajhoz vagy egy támasztófelülethez kell rögzíteni.

Az alappal ellátott üvegházat nem szabad lazán a talajra helyezni - szélkár veszélye áll fenn -, illetve az üvegház közvetlenül "elfújható".

1 – ELSŐ FAL

Helyezze az összes alkatrészt a talajra, és lazán csatlakoztassa őket. Lazán rögzítse a saroklemezeket (1092) a felső sarkokhoz.

2 - ÖSSZESZERELÉS

Csatlakoztassa a pajzssíneket (4080/4081) az ajtósínek (4084/4085) (2.1) és a függőleges falsínek (4082/4083) (2.3) közé. Most kösse össze a síneket (4022) (2.4 és 2.5), majd a gerincsín (4050/4051) (2.3).

Csatlakoztassa a laza saroklemezeket (1092) az ereszcatorna (2.1) fölé. Rögzítse a tetősín(ek)e(t) (4055) a hornyok (2.2) és a gerincsín közé. Használjon alátéteket (7395) az ajtósín túlnyúlásához (4084/4085) (2.1 és 2.2). Ezen a ponton még egy csavart kell csavarozni a sín(ek)hez (4055), hogy később rögzítse a napfénytetőt (szellőzőt).

3 – FALRA SZERELÉS

Most helyezze az üvegházat az előkészített alapra, és lazán csatlakoztassa. Állítsa be az üvegházat teljesen négyzetesre, és KÖNNYEN húzza meg a csavarokat. Kérjük, ne húzza túl a csavarokat – ne húzza túl.

Ügyeljen arra, hogy az oldalak tökéletesen függőlegesek legyenek. Jegyezze fel a függőleges falsínen (4082/4083) és a gerincsínen (4050/4051) előre fúrt lyukakat, és jelölje meg őket a falon.

Távolítsa el a keretet az alapról. Fúrjon egy 6 mm-es lyukat a fal megjelölt helyére, és helyezze oda a dübeleket.

Helyezze vissza a keretet az alapra, és rögzítse csavarokkal (3.1) és (3.2) a csavarokkal

falak.
(A csapok, csavarok és fúró nem tartozék).
Végül rögzítse a keretet az alaphoz.

4 - AZ AJTÓ

Figyelem! Ne tegye az összeszerelt ajtót a sínekre (1014), nehogy megsérüljenek.
Nyomja a síneket (1014) az ajtósín (1360) (4.1) mindkét végére. Szerelje össze az ajtót a 4. ábra szerint.
Rögzítse az ajtókerékeket (1015) az ajtósínhez (1362) a csavar (1304), az alátét (1009) és az anya (1007) (4.4) segítségével.
Csavarja rá az ajtósínt (1362) a felső sínre (1359) (4.3), és helyezze be az ajtó tömitést (4021) mindkét oldalsínbe (4158) (4.5).
Helyezze be a csavarokat (1500) a kefetömitést (4021) tartó horony alá, és rögzítse az anyával (1515) (4.6).
Vágja le az ajtó tömitést a (szükséges) hosszúságra.
Az ajtókerékek mostantól sínen is közlekedhetnek (1047) (4.7).
Ügyeljen arra, hogy az ajtósínek az alsó hornyokba (4.8) is belemenjenek. Ha az ajtó már a helyén van, rögzítse az anyákat és csavarokat az ajtósín mindkét végére (4084/4085), ezek ajtóütközőként működnek.
Végül állítsa vízszintbe az ajtót, hogy szabadon mozgathassa.

5 – TETŐSZELLŐZŐ ABLAK

V závislosti na tloušťce skla (polykarbonátu) spojte boční a vrchní lištu (1065) a (1064). Do 4 mm, vidíte na (5.1). Pro 4 mm a více, vidíte na (5.2).
Použijte šrouby na spojení spodní lišty (1066), šrouby vložte do připravených otvorů a potom posuňte sklo (PC) do drážek v bočních lištách (1065) (5.3).
Nyní připojte spodní lištu (1066), a před utažením všech šroubů se ujistěte, že okno „sedí“ správně.
Umístěte okno do hřebenové lišty z jednoho konce (5.4) a (5.5) a posuňte do požadované pozice (5.6).

Rögzítse a küszöböt (1063) a kiegészítő csavarokkal (1001) az ablakléchez (4055) (5.7) és a csavarral (2001)* a sarokléchez.
*1300-as modellhez: A tetőszellőző ablakot javasolt a középső részbe rögzíteni. Ebben az esetben használja a csavarokat (1001), amelyek már be vannak helyezve az üvegező rudakba, és a csavarra (2001) nincs szükség.
Csavarja az ablaknyitót (1067) az alsó rúdra (1066) a csavarok (1006) (5.8) segítségével.
Helyezze a műanyag sapkát (1019) (5.6) az ablaknyitó végére, és csavarokkal (1006) (5.8) rögzítse mindkét ablakbeállítót (1016) az ablakpárkányokhoz (1063).

6 – ÜVEGEZÉS – ÜVEG

Üveggel végzett munka során fokozottan ügyeljen, és feltétlenül kövesse a biztonságos munkavégzés alapelveit. Használjon megfelelő védőfelszerelést (kesztyű, szemvédő, erős cipő stb.). Óvakodjon az üvegtáblák éles szélei által okozott vágásoktól.
Az ajtó bármely elülső részbe elhelyezhető. Ennél a pontnál hagyja szabadon a kívánt részt. Nyomja be a tömitést (1020) az alumíniumprofilba (6.3), és vágja le a kívánt hossza. A tetőn kezdje az üvegezéssel az eresz szakaszban, rögzítse az üveget kapsokkal (1011) (6.2). A következő panelt (ablaktáblát) közvetlenül alatta a szomszédos panelre kell helyezni, és a panelek (6.1) közé kapsokkal (1012) kell rögzíteni.
Ha gondjai vannak az utolsó panel felszerelésével, győződjön meg arról, hogy a felsők nem csúsztak le.
Az üvegház falain kezdje alulról. Megtalálhatja a PC-lapok lerakásának eljárását

a PC-kártya dobozában és a kézikönyv végén található.

BEFEJEZÉS

Javasoljuk, hogy az üvegház széleit szilikon tömitőanyaggal zárja le.

A szilikon tömitőanyag nem része a csomagnak.
Helyezzen biztonsági figyelmeztető táblát az üvegházban.
Raktárainkban kiegészítők széles választéka is található, amelyek segítségével feljavíthatja üvegházát.
Kérjük, minden lehetőségről érdeklődjön szállítójánál.

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

Erős szél esetén zárja be az ajtót és a tetőszellőzőt is.
Erős havazás esetén folyamatosan távolítsa el a hótakarót a tetőről, vagy biztosítson elegendő alátámasztást a tetőnek, hogy elbírja a hó súlyát.
Télen javasoljuk az üvegház fűtését (ha a növényeket télre benne szeretné tartani).

MEGJEGYZÉS

Üvegházának teljes körű védelme érdekében javasoljuk, hogy ezt foglalja bele vagyontbiztosításába.
Üvegház építésénél vegye figyelembe az építési törvényeket is, amelyeket bizonyos helyeken üvegház építése esetén figyelembe kell venni. Az üvegház sikeres felállítása után ragasszuk fel az üvegház modellel ellátott matricát az ajtó belső oldalára (1362).
Ez az információ fontos, ha a jövőben ki kell cserélnie egyes alkatrészeket.
Őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy később is tájékozódhasson.
Cégünk folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartjuk a jogot, hogy a feltüntetett szöveget előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

Az üvegház építése során felmerülő problémák esetén munkanapokon írjon e-mailt

technik@lanitplast.cz

Köszönjük, hogy üvegházat vásárolt, és reméljük, hogy hosszú ideig fogja szolgálni az Ön teljes meglegedésére.

Ennek az üvegháznak a tartószerkezetét a brit Vitavia Garden Ltd. szállítja. A műanyag üvegezést a LANIT PLAST, s.r.o. készítette. polikarbonátból készült a brit Brett Martin vagy a Palram Europe Ltd. Hosszú évek óta a Cseh Köztársaság általános partnere vagyunk mindkét polikarbonát gyártónak, és mindkét polikarbonátra saját vizsgálati protokollunk van a cseh államilag akkreditált vizsgálólaboratóriumoktól.

Számos kiegészítőt és kiegészítőt vásárolhat az üvegházhoz - teljes áttekintést talál e-shopunkban:
www.lanitgarden.hu

Garancia és jótállás utáni szerviz:

Ezt az elérhetőséget kizárólag a panasz írásbeli kezelésére használja
LANIT PLAST, s.r.o.
Hlubočinka 809
251 68 Sulice





Vagy írjon nekünk e-mailt (ajánlott):

a) hiányos szállítás (egy alkatrész hiányzik) - technik@lanitplast.cz

b) gyártási vagy működési hiba - reklamace@lanitplast.cz




0

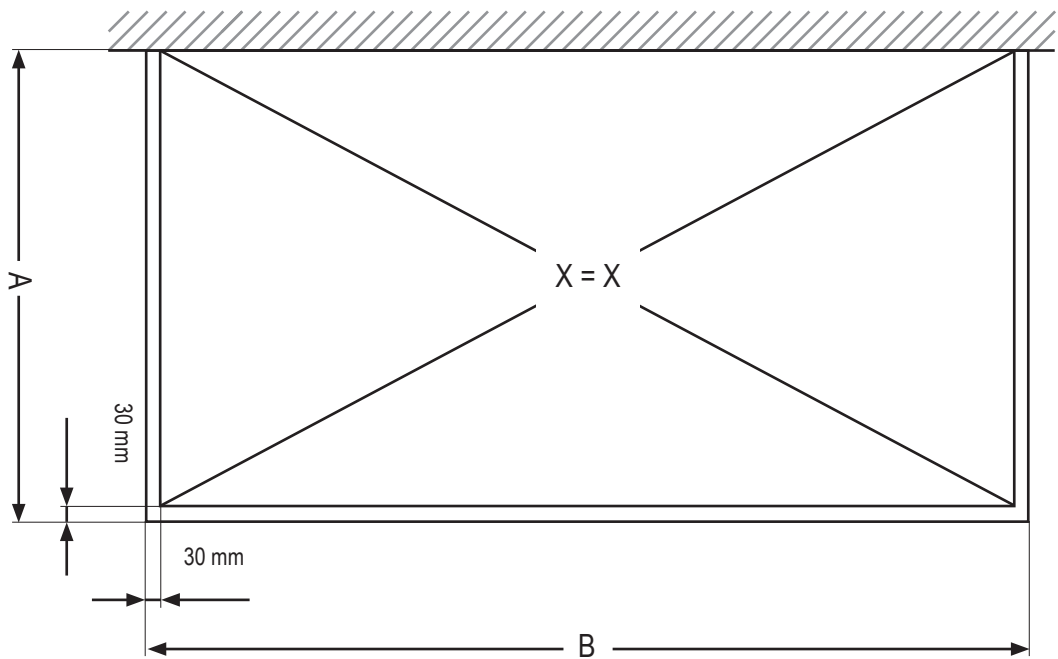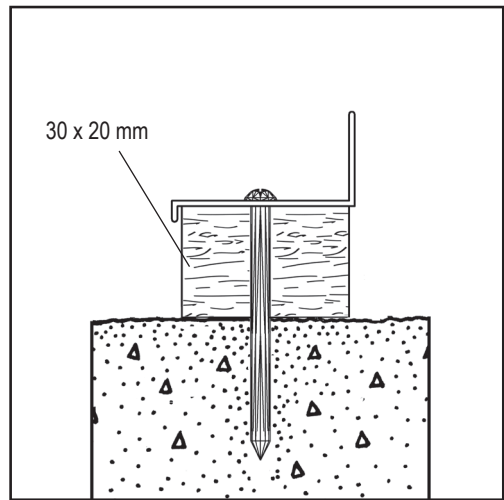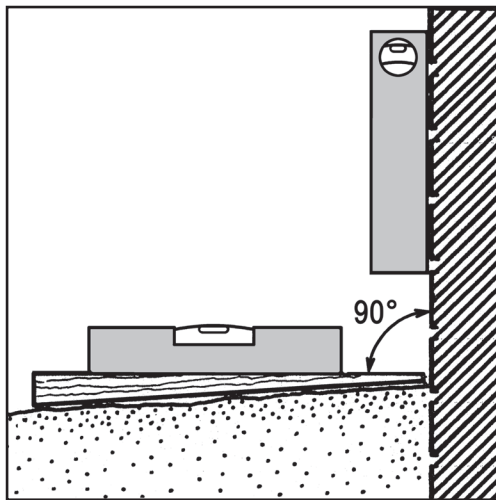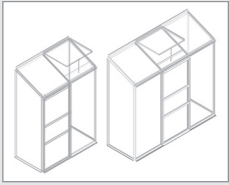


	900	1300
A	653 mm	653 mm
B	1300 mm	1922 mm


1

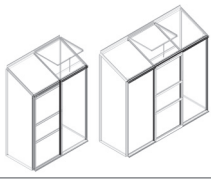







900

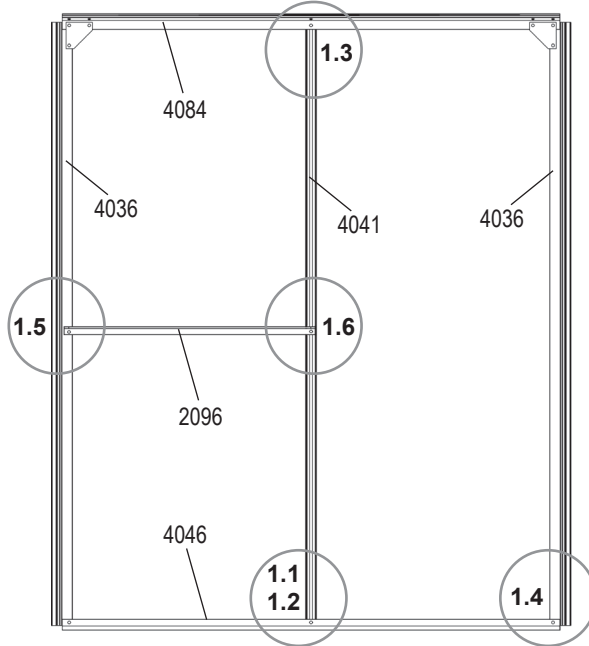

1300

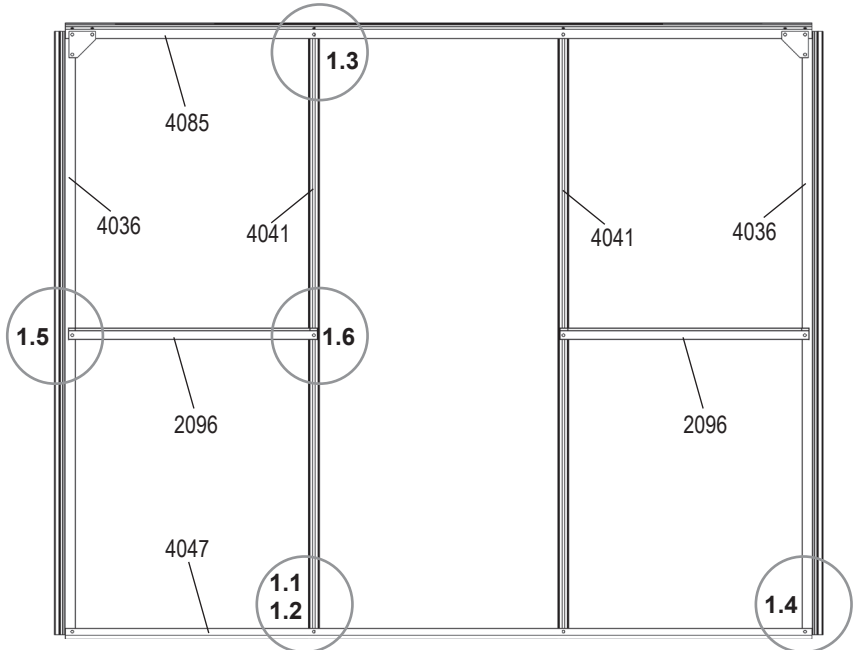


900	1300
1001	
12x	16x
1002	
12x	16x
1092	
2x	2x
2096	
1x	2x
4036	
2x	2x
4041	
1x	2x
4046	
1x	1x
4047	
1x	1x
4084	
1x	1x
4085	
1x	1x

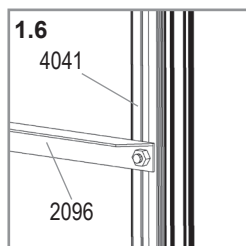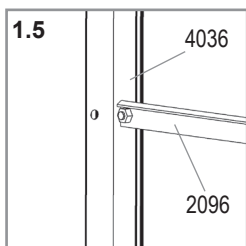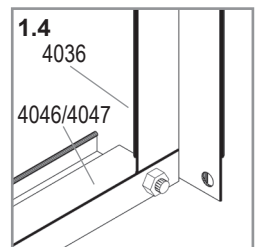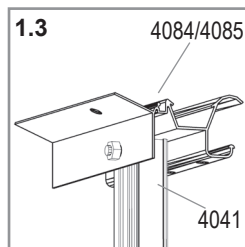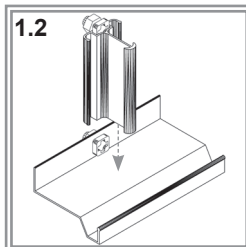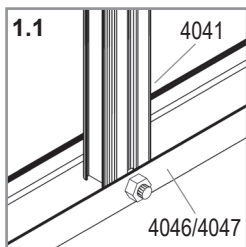

Ida 900/1300










2

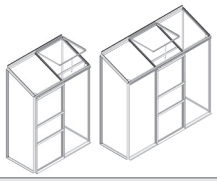

900





900	1300
1001	
21x	24x
1002	
21x	24x
1092	
2x	2x
4022	
2x	2x
4050	4051
1x	1x
4055	
1x	2x
4080	
1x	1x
4081	
1x	1x
4082	
1x	1x
4083	
1x	1x
4096	
2x	2x
7395	
5x	6x

1300

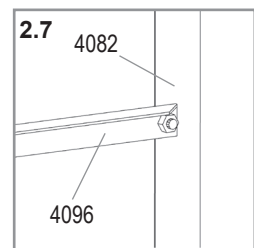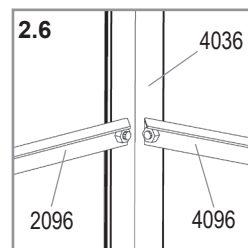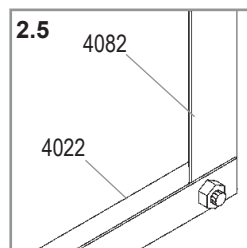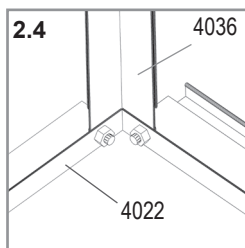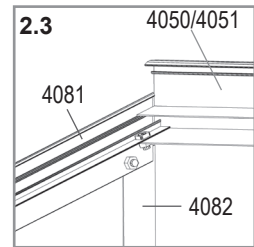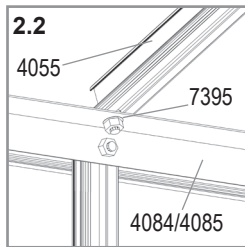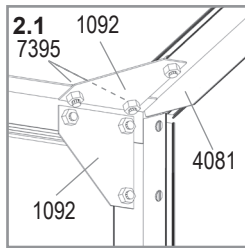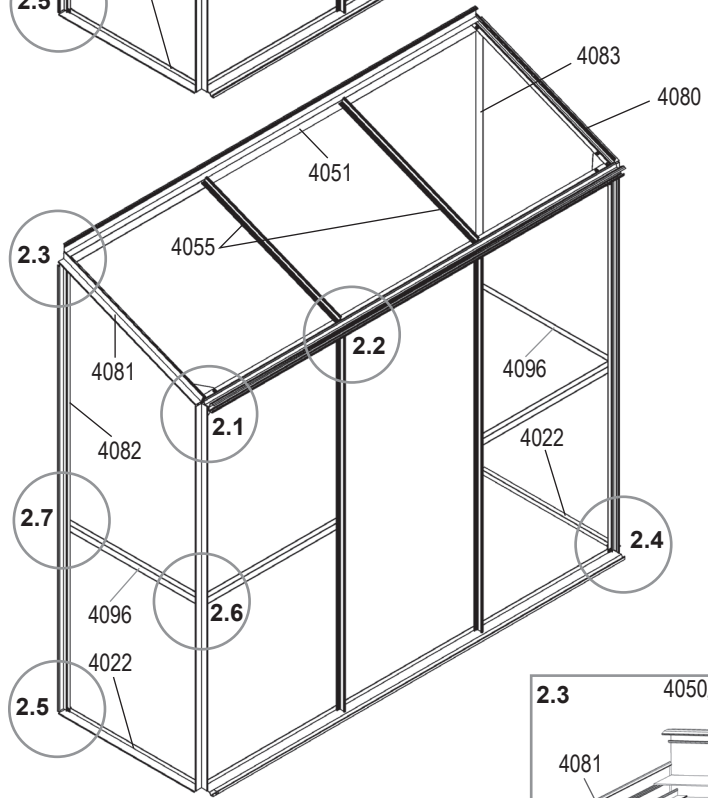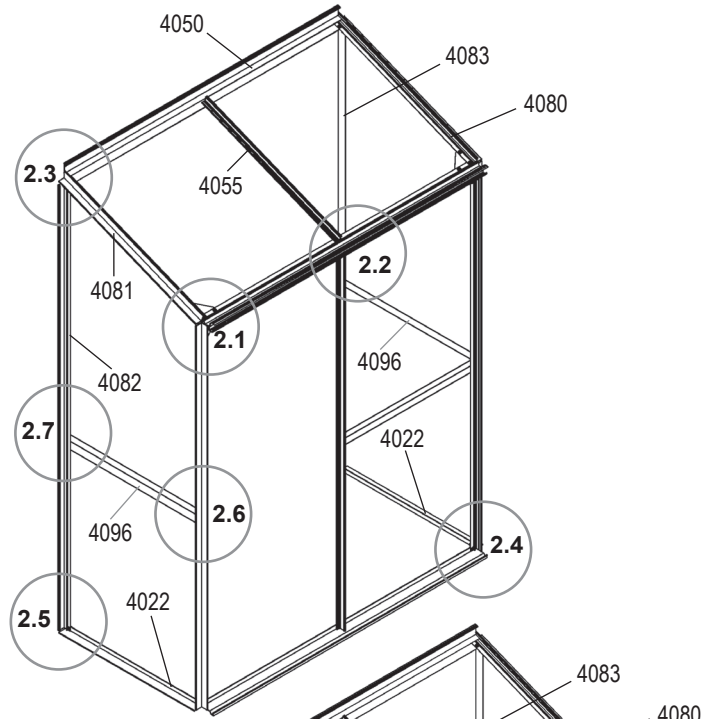


IDA 900/1300

3







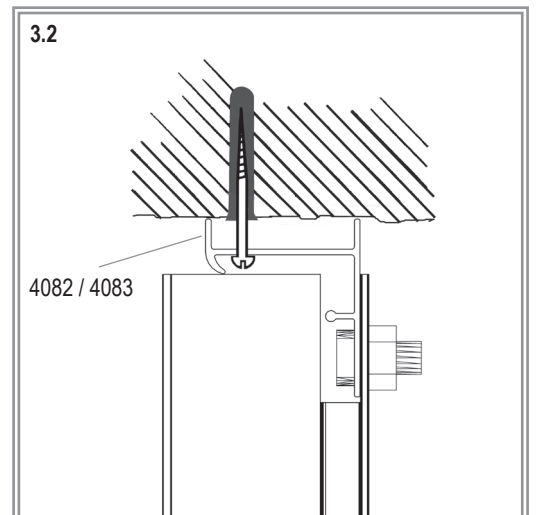
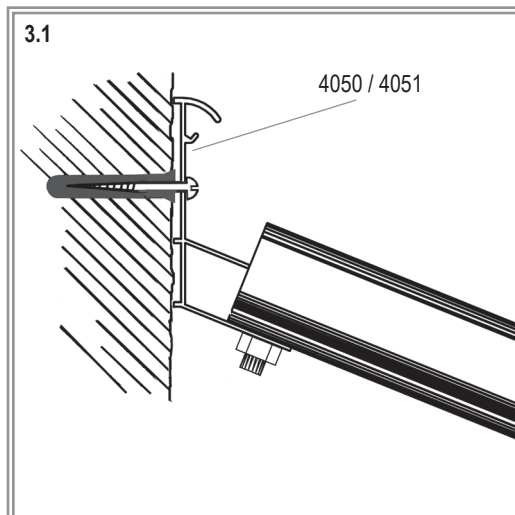
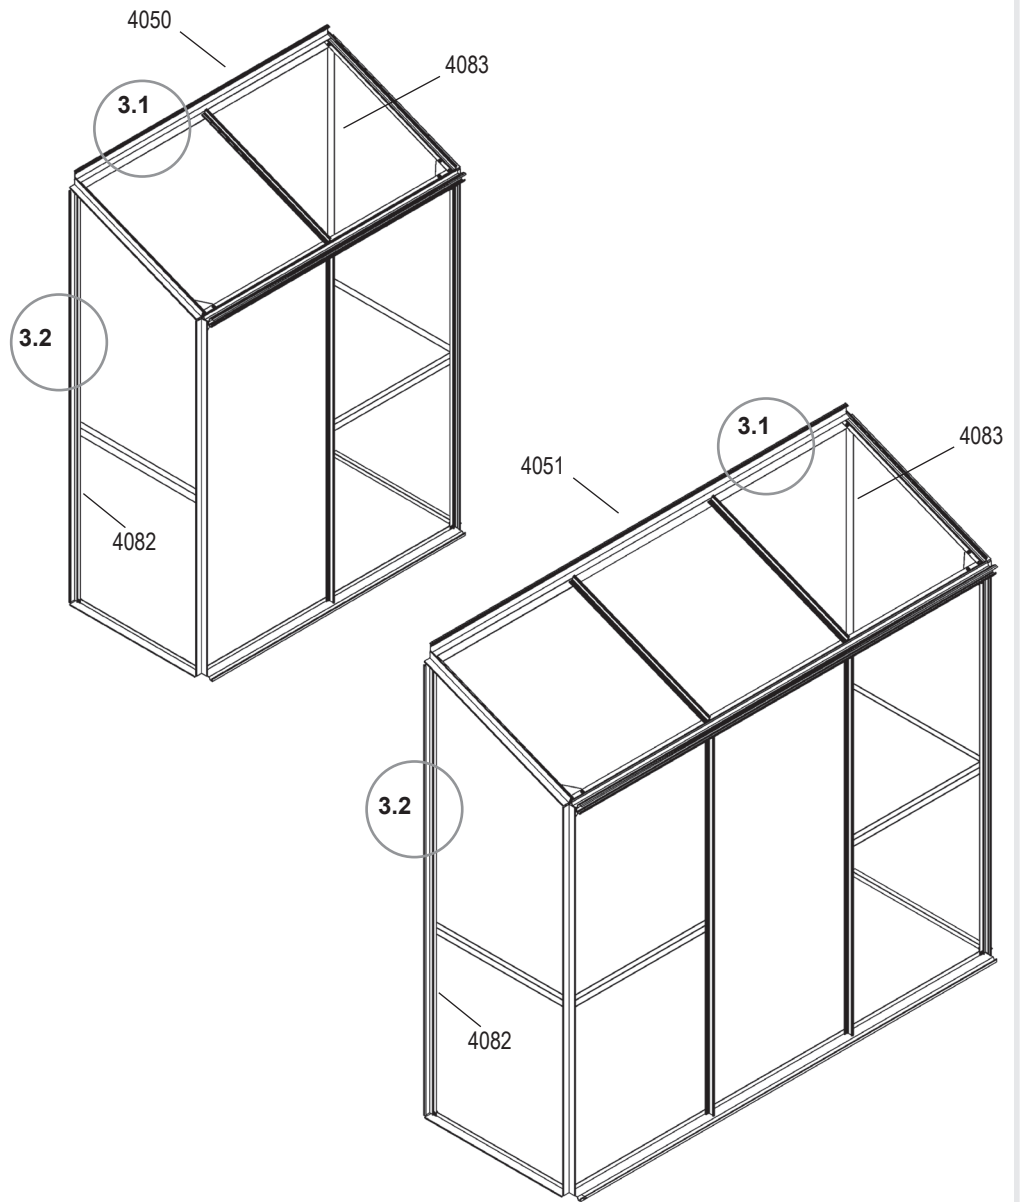
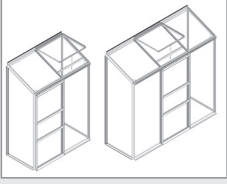


IDA 900/1300

4

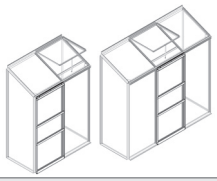


1001 4x	
1002 4x	
1003 16x	
1007 2x	
1009 2x	
1014 2x	
1015 2x	
1304 2x	
1359 1x	
1360 1x	
1361 2x	
1362 1x	
1500 2x	
1515 2x	
4021 2x	
4158 2x	

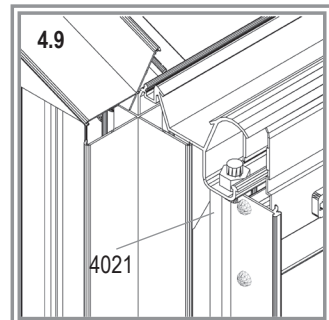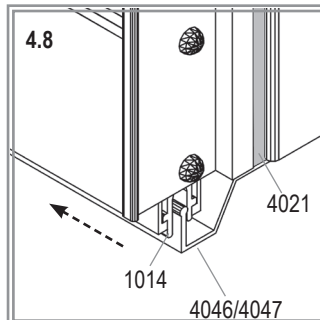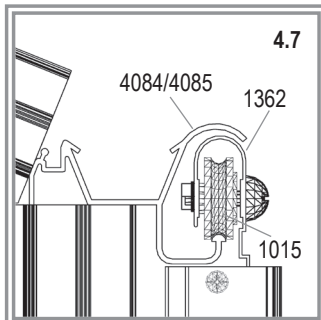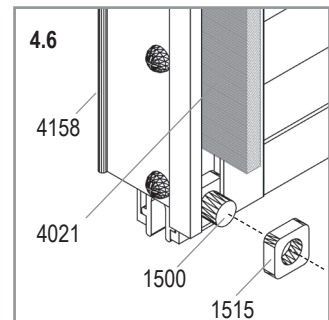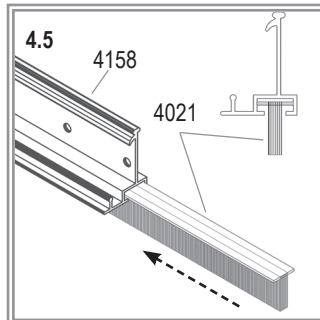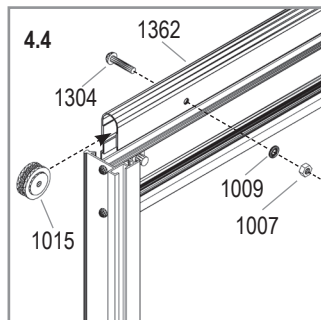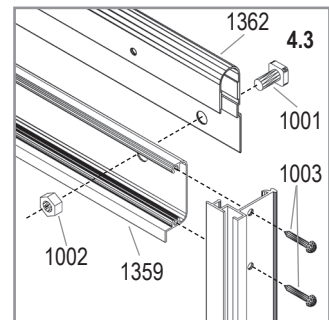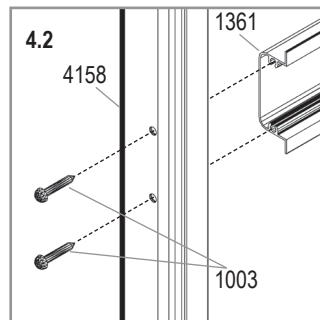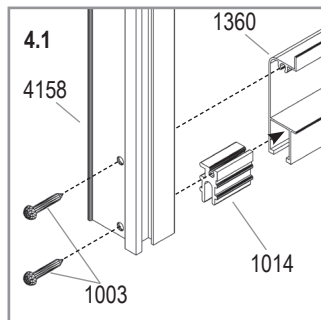
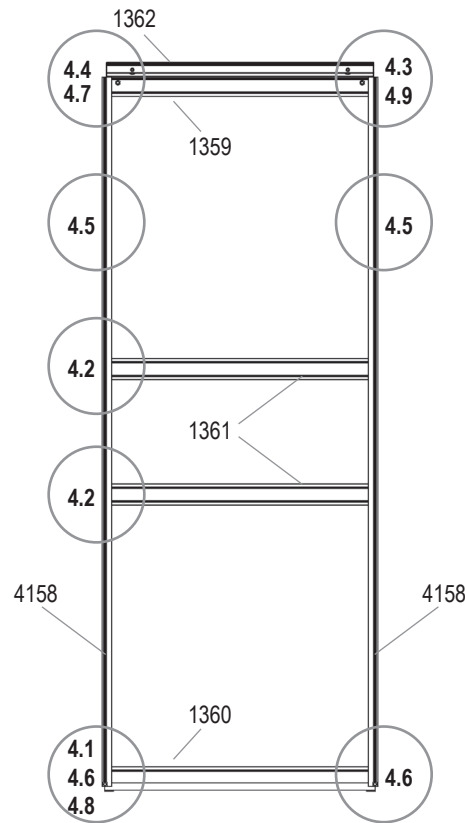


Ida 900/1300









5

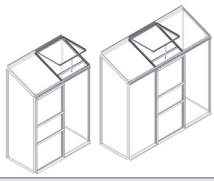

900	1300
1001	
4x	
1002	
5x	5x*
1006	
6x	
1016	
2x	
1019	
1x	
1063	
1x	
1064	
1x	
1065	
2x	
1066	
1x	
1067	
1x	
2001	
1x	1x*

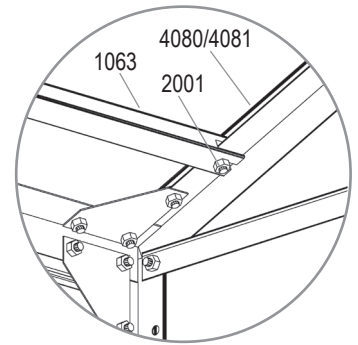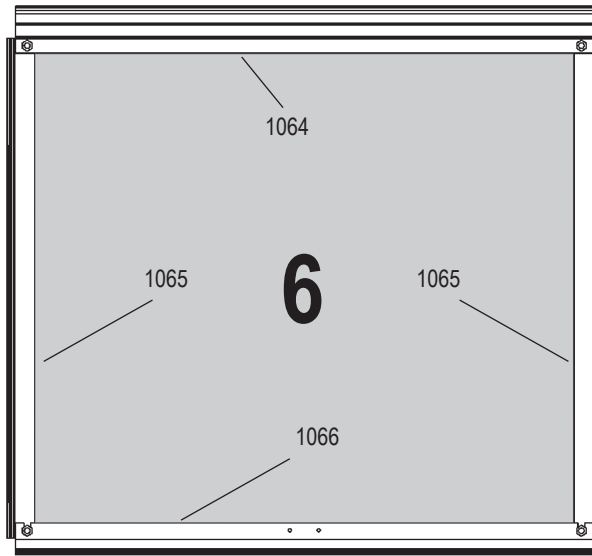


	Art. No.	mm	900	1300
6	3679491	600 x 544	1x	1x

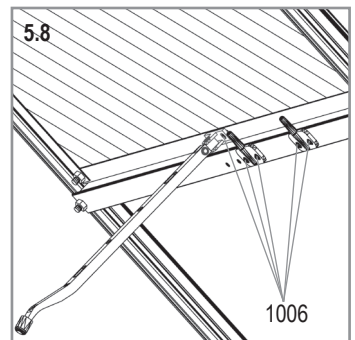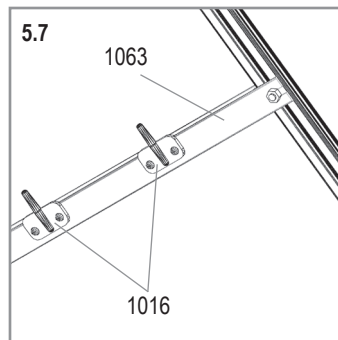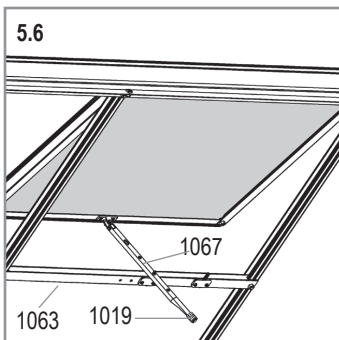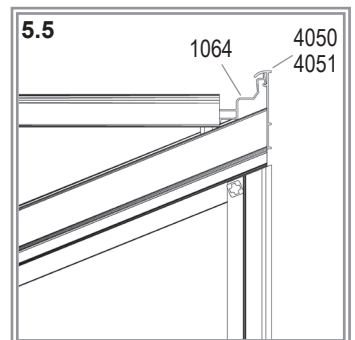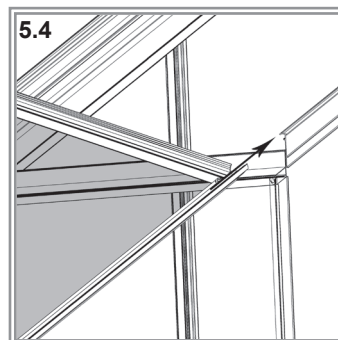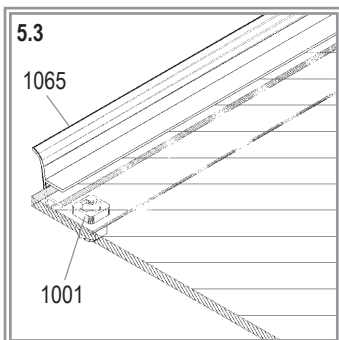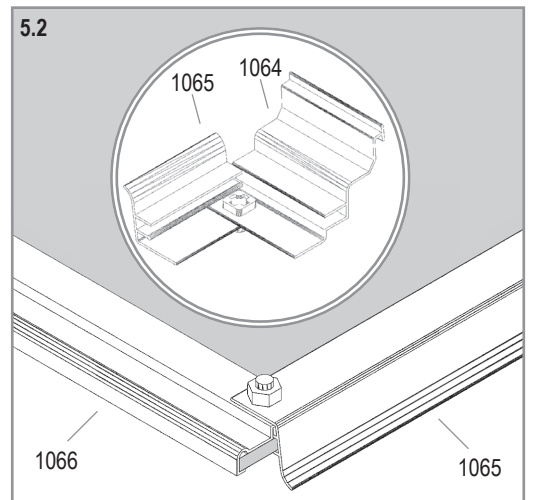
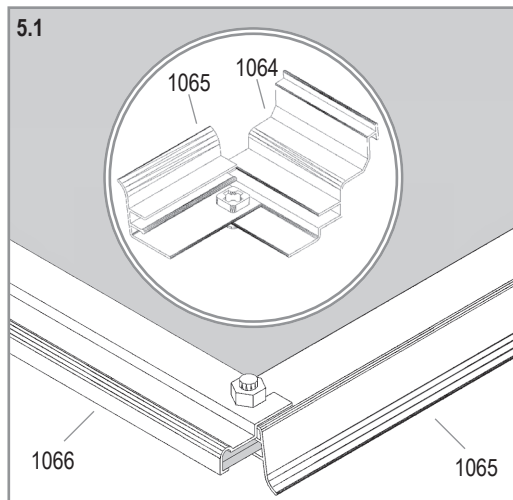


Ida 900/1300




6 - üveg elrendezés

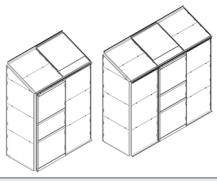

900	1300
1011	
70x	90x
1012	
18x	24x
1020	
1x	1x

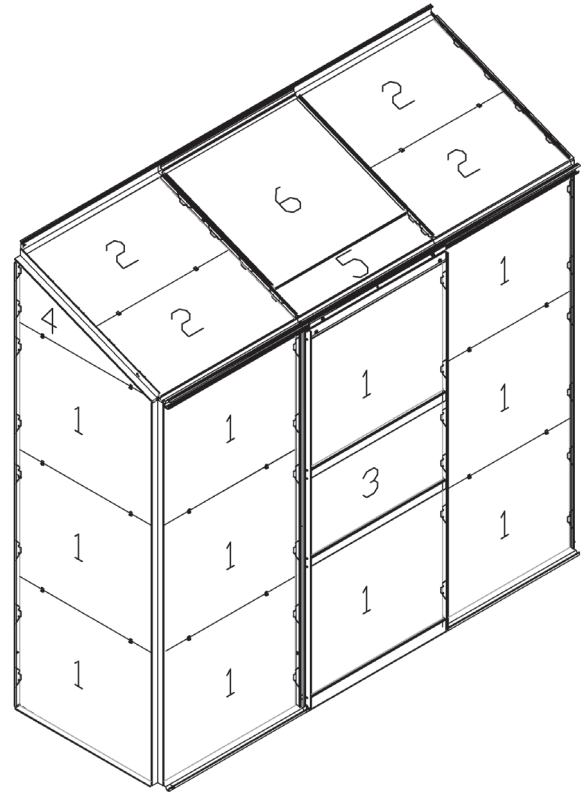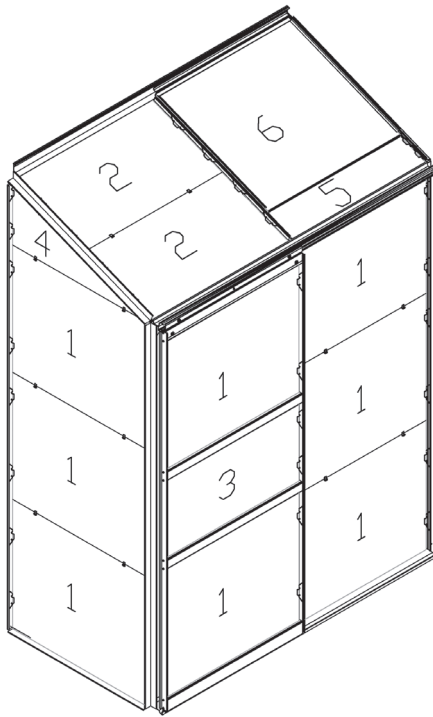


	No.	mm	900	1300
1	3679031	610 x 508	11x	14x
2	3679331	610 x 343	2x	4x
3	3679621	610 x 307	1x	1x
4	3679311	610 x 267 x 21	2x	2x
5	3679601	610 x 127	1x	1x
6	3679491	600 x 544	1x	1x
Total			18x	23x

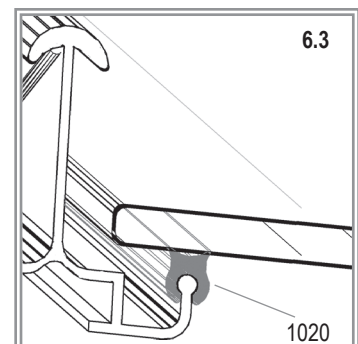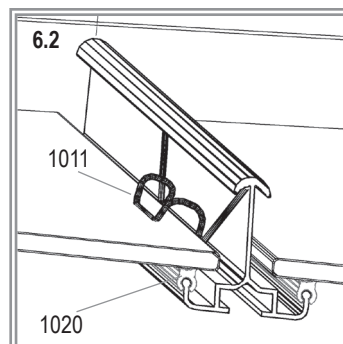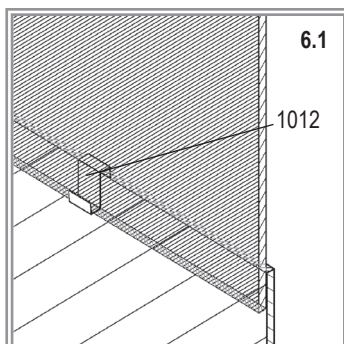

Ida 900/1300

6 - polikarbonát lemezek elrendezése



Vitavía
- makes living grow

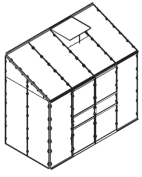




900	1300
1011	
70x	90x
1020	
1x	1x

*	
015140 (3.5x19)	
2x	3x
015141 (3.5 x 13)	
3x	4x
015142 (3.5 x 9.5)	
3x	3x
11 / 4	
8x	10x
24674	
2x	2x


1x
369705

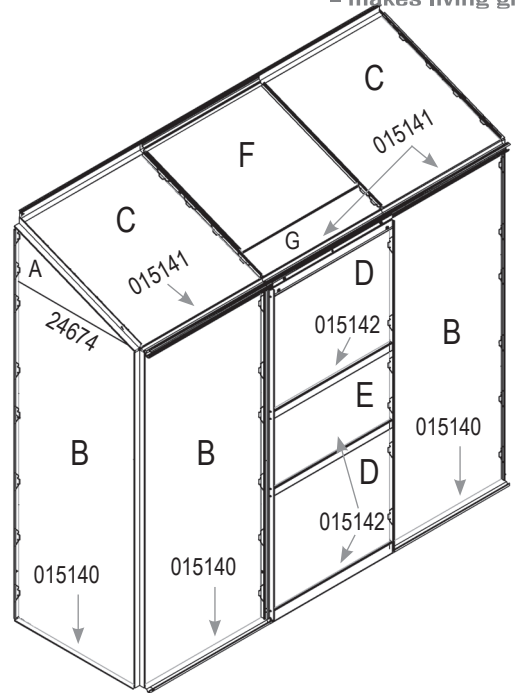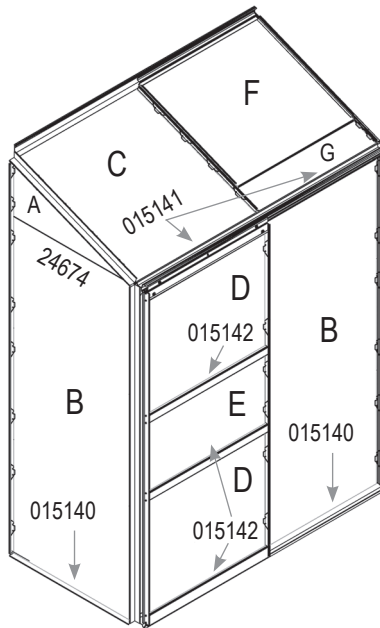

	4 mm	mm (±3mm)	900	1300
A	369482 / 369483	610 x 247 / 0	2x	2x
B	369439	610 x 1500	3x	4x
C	369440	610 x 676	1x	2x
D	369437	610 x 508	2x	2x
E	369461	610 x 307	1x	1x
F	369430	600 x 548	1x	1x
G	369447	610 x 127	1x	1x
Total			11x	13x

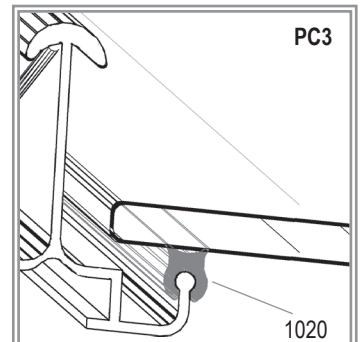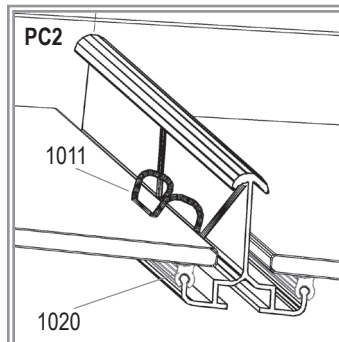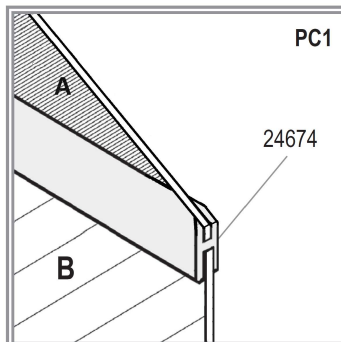

Megjegyzés a képhez PC 1
H-profil (24674 alkatrész)
végét le kell vágni.

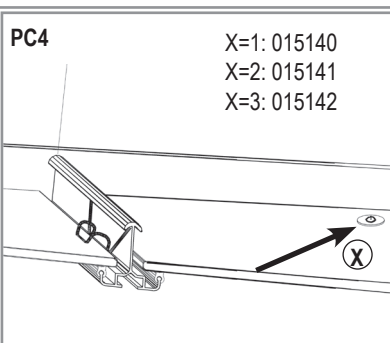

X=1: 015140
X=2: 015141
X=3: 015142

Cellás polikarbonát lemezek beszerelése

Munkakesztyű kell. Az egyes részek élesek lehetnek.

Kérjük, először ellenőrizze, hogy a csomagban lévő lemezek száma megegyezik-e.

FONTOS!! A táblák egyik oldala UV védőszűrővel van ellátva - az oldala matricával vagy szalaggal van megjelölve, vagy fehér vagy nyomtatott fóliás - ezt az oldalt kifelé kell felszerelni. Az átlátszó vagy kékes fóliás (vagy fólia nélküli, szalagos) oldalt az üvegház belseje felé kell felszerelni. **Közvetlenül az összeszerelés előtt távolítsa el a fóliát.**

Helyezze a lemezt a tervek szerint a megfelelő lyukba, és rögzítse rugós kapocs segítségével (cikkszám: 1011 - lásd a PC ábrát).
Figyelem: a PC-táblák összeszereléséhez nincs szükség fémkapcsokra (S-alakú - 1012-es cikkszám), amelyek csak klasszikus üveg összeszerelésére szolgálnak - az üvegház építése után használaton kívül maradnak.

Az oldalfalak két A és B részből állnak, amelyeket H-profillal kell összekötni, vagy az oldalfal egy darabból készül (akkor nincs szükség H-profilra).

PC-lapok beszerelésekor ne használja a #1020-as táblák alatti gumitömítést

Ez a tömítés csak üveges modellekhez készült (nem importálják a Cseh Köztársaságba), és a műanyag lemezek megrepedését okozhatják, ha polikarbonát alá helyezik őket. Ez a tömítés a beszerelés után használaton kívül marad.

Fejezze be a táblák felszerelését a mellékelt csavarok segítségével a nyíl pontjában. A nyíl mellett az adott helyre tartozó csavar számszerű jelölése található. A csavarok furatait 2 mm átmérőjű fúróval kell előfúrni a szerkezetben – a lyukak nincsenek előfúrva.

Figyelem - fém kapcsok (S-alakú - cikkszám: 1012) nem szükségesek PC táblák felszereléséhez, amelyek csak klasszikus üveg felszerelésére szolgálnak. Az összeszerelés után ezek a kapcsok használaton kívül maradnak.

Figyelem – a tetőszellőző ablak PC-lemeze mindig 4 mm vastag.

NÁVOD NA MONTÁŽ / NÁVOD NA MONTÁŽ / SZERELÉSI ÚTMUTATÓ / INSTRUKCJE SKŁADANIA

VENUS, CALYPSO, URANUS, IDA, SIRIUS, HERA, TRITON, TARGET



CZ Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte předpisy bezpečnosti práce.

Nestavte skleník na větrném a exponovaném místě. Hrozí jeho poškození. Skleníky jsou odolné rychlosti větru do 75km/hod. Ideální je slunné místo „za větrem“. Doporučujeme skleník zahrnout do pojistky nemovitosti. Umístění musí být na rovném a pevném podloží. Každá strana a roh základny musí být pevně a bezpečně ukotven v zemi pomocí kotev (9101, 9107 & 9124). Pokud je podloží vydlážděno, vyvrtejte otvory skrz základnu a dláždění a připevněte základnu pomocí šroubů a hmoždinek (nejsou součástí balení). Na hliněném nebo nepevném podloží je vhodné upevnit kotvy (9101, 9107 & 9024) do betonových kapes (viz kapitola „NA CO SI DAT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU“ – odstavec „Umístění skleníku a jeho kotvení“). Použijte spony (9002) na stranách a zakončete jimi střední spoje skleníku a rohové spojení stran.

Pokud skleník musí stát na větrném a nechráněném místě (pokuste se však větrným místům vyhnout), sešroubujte navzájem ještě základnu se spodními základními profily skleníku pomocí šroubů s matkami (otvory nejsou předvrtány a šrouby s maticemi nejsou přiloženy). Pozor - nevrtejte do polykarbonátu.

SK Pri práci používajte ochranné pomôcky a dodržujte predpisy bezpečnosti.

Nekladte pohárik na veternom a exponovanom mieste. Hrozí jeho poškodenie. Poháre sú odolné rýchlosti vetra do 75km/hod. Ideálne je slnečné miesto „za vetrom“. Odporúčame pohárik zahrnúť do poistky nehnuteľnosť. Umiestnenie musí byť na rovnom a pevnom podlaží. Každá strana a roh základne musia byť pevne a bezpečne ukotvené v zemi pomocou kotiev (9101, 9107 & 9124). Pokiaľ je podlažie vydláždené, vyvrtajte otvory cez základňu a dláždenie a pripevnite základňu pomocou skrutiek a hmoždiniek (nie sú súčasťou balenia).

Na hlinenom alebo nepevnom podlaží je vhodné upevniť kotvy (9101, 9107 & 9024) do betónových vreciek (viď kapitola „NA ČO SI DÁŤ POZOR PRED STAVBOU SKLENÍKU“ – odsek „Umiestnenie pohára a jeho kotvenie“). Použite spony (9002) na stranách a zakončite nimi stredné spoje skleníka a rohové spojenie strán.

Pokiaľ skleník musí stať na veternom a nechránenom mieste (pokúste sa však veterným miestam vyhnúť), zoskrutkujte navzájom ešte základňu so spodnými základnými profilmi skleníka pomocou skrutiek s matkami (otvory nie sú predvrtané a skrutky s matkami nie sú priložené). Pozor - nevrťajte do polykarbonátu.

HU Munkavégzés közben használgjon védőfelszerelést és tartsa be a munkavédelmi előírásokat.

Ne helyezze az üvegházat szeles és szabad helyre. Fennáll a sérülés veszélye. Az üvegházak akár 75 km/h szélességgel is ellenállnak. Napos hely ideális. Javasoljuk, hogy az üvegházat vegyék be vagyonzbiztosításába. A helynek sima és szilárd felületen kell lennie. Az alap minden oldalát és sarkát szilárdan és biztonságosan rögzíteni kell a talajhoz horgonyokkal (9101, 9107 és 9124). Ha az aljzat burkolt, fúrjon lyukakat az alapon és a burkolaton keresztül, és rögzítse az alapot csavarokkal és tiplikekkel (nem tartozék). Agyagos vagy laza alapon kényelmesen rögzítheti a horgonyokat (9101, 9107 és 9024) betonzebekbe (lásd a "MIRE VAN VIGYÁZAT ÜVEGHÁZ ÉPÍTÉSE ELŐTT" - "Az üvegház elhelyezése és rögzítése" című fejezetet). Használjon kapcsokat (9002) az oldalakon a középső üvegház illesztések és az oldalsó sarokkötések befejezéséhez.

Ha az üvegházat szeles és nem védett helyen kell elhelyezni (de kerülje a szeles helyeket), csavarja össze az alapot az üvegház alsó alaprofiljaival anyákkal ellátott csavarokkal (a lyukak nincsenek előfúrva, a csavarok pedig anyákkal nem szerepelnek benne). Figyelem – ne fúrjon polikarbonátba.

PL Podczas pracy stosować środki ochrony osobistej i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy.

Nie umieszczaj szklarni w wietrznym i odsłoniętym miejscu. Grozi to uszkodzeniem. Szklarnie są odporne na wiatr o prędkości do 75 km/h. Idealne jest słoneczne miejsce. Zalecamy włączenie szklarni do ubezpieczenia mienia. Miejsce musi znajdować się na płaskiej i twardej powierzchni. Każdy bok i narożnik podstawy muszą być solidnie i bezpiecznie zakotwione w podłożu za pomocą kotew (9101, 9107 i 9124). Jeśli podłoże jest utwardzone, wywierć otwory w podstawie i bruku, a następnie przymocuj podstawę za pomocą śrub i kołków (brak w zestawie).



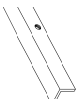




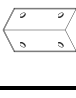
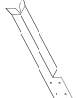

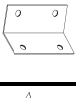
Na glinianym lub luźnym podłożu wygodnie jest zamocować kotwy (9101, 9107 i 9024) w zagłębieniach betonowych (patrz rozdział „NA CO NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZED BUDOWĄ SZKLARNI” - paragraf „Pozycjonowanie szklarni i jej kotwienie”). Użyj klipsów (9002) po bokach, aby wykończyć środkowe połączenia szklarni i połączenia narożne boków.

Jeśli szklarnia musi być postawiona w miejscu wietrznym i niezabezpieczonym (ale staraj się unikać miejsc wietrznych), skręć podstawę z dolnymi profilami podstawowymi szklarni za pomocą śrub z nakrętkami (otwory nie są wstępnie nawiercone, a śruby z nakrętkami nie są uwzględnione). Uwaga - nie wiercić w poliwęglanie.

OCELOVÁ ZÁKLADNA / OCELOVÁ ZÁKLADŇA / ACÉL ALAP / PODSTAWA STALOWA

Přehled dílů / Prehľad dielov / Alkatrészek áttekintése / Przegląd części

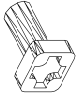MODEL

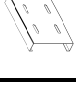125mm x 30mm	No.X1		No.X2		X1 mm	X2 mm	No.Y	Y mm	 1001	 1002	 6027	 9001 90°	 9002	 9003	 9004	 9006	 9007	 9024 120°	 9028 120°
	No.X1	No.X2	X1 mm	X2 mm															
900	1 x 9013		1300				2 x 9011	653	12	12	0	2	7	0	0	4	0	0	0
1300	1 x 9014		1922				2 x 9011	653	12	12	0	2	8	0	0	4	0	0	0
1800	2 x 9013		1300				2 x 9013	1300	16	16	0	4	12	0	0	4	0	0	0
2500	2 x 9013		1300				2 x 9014	1922	16	16	0	4	14	0	0	4	0	0	0
3000	2 x 9015		1540				2 x 9014	1922	16	16	0	4	14	0	0	4	0	0	0
3300	1 x 9016		2544				2 x 9017	1279	12	12	0	2	11	0	0	4	0	0	0
3800	2 x 9014		1922				2 x 9014	1922	16	16	0	4	16	0	0	4	0	0	0
4400	2 x 9018		2282				2 x 9014	1922	16	16	0	4	16	0	0	4	0	0	0
5000	2 x 9016		2544				2 x 9014	1922	16	16	0	4	18	0	0	4	0	0	0
5000 DD	2 x 9014		1922				2 x 9016	2544	16	16	0	4	18	0	0	4	0	0	0
5800	2 x 9019	2 x 9019	1512	1512			2 x 9014	1922	24	24	0	4	18	2	8	4	2	0	0
5900	2 x 9016		2544				2 x 9014	1922	16	16	0	4	18	0	0	4	0	0	0
6200	2 x 9020	2 x 9020	1583	1583			2 x 9014	1922	24	24	0	4	20	2	8	4	2	0	0
6700	2 x 9016		2544				2 x 9016	2544	16	16	0	4	20	0	0	4	0	0	0
7300	2 x 9026	2 x 9026	1883	1883			2 x 9014	1922	24	24	0	4	20	2	8	4	2	0	0
7500	2 x 9021	2 x 9021	1894	1894			2 x 9014	1922	24	24	0	4	22	2	8	4	2	0	0
7600	2 x 9016		2544				2 x 9016	2544	16	16	0	4	20	0	0	4	0	0	0
8300	2 x 9020	2 x 9020	1583	1583			2 x 9016	2544	24	24	0	4	22	2	8	4	2	0	0
9900	2 x 9021	2 x 9021	1894	1894			2 x 9016	2544	24	24	0	4	24	2	8	4	2	0	0
11500	2 x 9022	2 x 9022	2205	2205			2 x 9016	2544	24	24	0	4	26	2	8	4	2	0	0
Hera 4500	6 x 9023		1264						24	24	0	0	18	0	0	0	0	0	6
Hera 9000	5 x 9025		1884				1 x 9027	1884	28	28	1	0	24	0	0	0	0	0	6

